



700円)

実用新条法第9条第1項 実用新案登録願山にかて報ける協議 第44条第1項の規定に よる実用新集音録出頭

特許庁長官殿

1.考案の名称

2. 原実用新案登録出題の表示

**実顧昭52-120688号** (昭和52年9月7日)

8.考 者 案

扂

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88月

とサイン ロル株式会社内

·氏

(ほか 0 名)

4. 実用新案登録出願人

郵便番号

567-00

面

住 所 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号

(581)名

首立マクセル株式会社



5. 添付書類の目録

- (1) 明 細
- (2) 図
- (3)
- (4) 出與審查請求書

1167

57 064228

204573

**5**7. 5.

Best Available Copy

1. 清案の名称

磁気デイスク収納ジャケット

- 2. 実用新案登録請求の範囲
  - (I) ジャケット1に開設されている破気ヘッド 挿入の窓部 8 を隠蔽もしくは惑星する被役板 4 をジャケット1の外面上で援動変位自在に取り つけ、該破穫板 4 を招動変位して磁気ヘッド挿 入の窓部 8 を隠蔽もしくは惑星するようにして なることを特徴とする磁気ディスク収納ジャケット。



8. 考案の詳細な説明

この考案は、配録再生時に磁気ヘッドが押入されるジャケットの心部を、所望に応じて記載もしくは第呈できるようにした磁気ディスク収納ジャケットに関する。

磁気デイスク本体は、ジャケットに収納された状態で、デイスクドライブに把持されて回転し、ジャケットに設けられている窓部から磁気へッドを挿入して磁気デイスク本体に消送させ

記録再生するようになつている。

ところで、磁気デイスクの保管時などにおいて、上記窓部から磁気デイスク本体の表面の一部が建呈していること、つまり窓部が視認できることは、磁気デイスク本体が手指に触れたり、他の部材に当接して汚染したり損傷するようになつているが、実際上、送一要体に装入する手間が面倒である。したって窓部を選呈したまま保管されている現況であり、磁気デイスク本体の表面を汚染したり損傷する欠点がある。

この欠点を改善するために、第4図に示されているように、磁気デイスク本体2を収納したジャケット1に開設されている磁気ヘッド挿入の総部8を腕截もしくは軽量するように、被機板4を回動変位自在にジャケット1に収りつけ、ジャケット1の窓部8を所翼に応じて、隠蔽もしくは軽量可能な構造とした磁気デイスク収納ジャケットが提案されている。

との磁気デイスク収納ジャケットは窓部8の 被獲は4を常時窓部8の隠骸位置に付券するよ りに、パネ部材9で被獲板4の回転軸10に収 りつけられたギャ11を介して上方に押し上げ られており、使用時に磁気デイスク装置12に 取りつけられたピン18の上方への弾入によっ て、前記ギャ機構11に遅結されているレパー 14が押し上げられ、その結果被役板4の回転 軸10に取りつけられたギャ11が回転して、 被獲板4が押し下げられ、被模板4が窓部8の 露星位置に回動変位する構造となっている。

しかしながら、この磁気デイスク収納ジャケットでは被獲板 4 がジャケット 1 の内部に回動自在に取りつけられているために、破役収分の取りつけ構造が複雑となるだけでなく、破役扱 4 を回動した除、ジャケット 1 の内面と 破役板 4 とが摺接してこれらの摩耗粉を生じ、 な破人 4 とがガジャケット 1 内に収納されている破気ディスク本体 2 に落下付着してドロップアウトを発生する一因となる。また、被役板 4 がジャケ

## 公開実用 昭和57- 204573

ット1の内部に耐気デイスク本体2とジャケット1の内面間に配設されているので、このジャケット1に振動などの衝撃が加えられた除、被援板4と磁気デイスク本体2とが接触して、磁気デイスク本体2を損傷する問題を招き易い。

この考案は、上記事情に維みてなされたもので、ジャケット1の磁気ヘッド挿入の窓部8を 隠蔽し得る被破板をジャケット1の外面上に取 りつけ、該被殻板を前記窓部8の隠蔽もしくは 第呈する位置に摺動変位自在に取りつけるとと によつて、上記従来の欠点を改善したものである。

以下、図面にもとづいてこの考案の実施例を 説明する。

第1 図および第2 図において、1 は磁気デイスク本体2を収納している塩ピシートなどのブラスチックシートからなるジャケットであり、その両面に磁気ヘッドが挿入される窓部8 が開設されている。4 はエンドレスのプラスチックシート、また紙などからなる帯状被獲板であつ

て、ジャケット1に対して左右方向へ揺動自由 に巻回して取りつけられている。

また、ジャケット1の底部周は部でには凹部 6が、一方、被覆板4のジャケット1の底部周 縁部でに対応する位置に係止突起5が形成され てかり、第1図に示すように被破板4が窓部8 の隠放位置にあるときには、前記ジャケットの 左方の凹部6と被覆板4の係止突起5とが係合 して被覆板4が隠蔽位置に確実に保持され、一 方、第8図に示すように、被覆板4が右方に変 位して、密部8の解呈位置にあるときには、ジャケットの右方の凹部6と被ැ板4が経量位置に深 でよりに発展して、被液板4が経量位置に 保持されるように構成されている。

との場合、係止突起と係合凹部は、前配契施 例に限られるものではなく適宜の形状とすることが可能であり、また前配実施例とは逆に、係 止突起 5 をジャケット側に係合凹部 6 を被復板 4 化形成してもよいことはいうまでもない。

上配構取において、磁気デイスク本体2の保

## 公開美用 昭和57- 204573

管時などに除して、第1図のように帯状被模板 4をジャケット1の中央部に位置させれば、総 部8を隠蔽できる。また帯状被模板 4を上配の 位置から第8図において実線で示す位置もしく は、仮想線で示す位置のいずれかへ増助変位す れば、窓部8は路呈するから、磁気ディスク2 を配録、再生に供することができる。

この場合、磁気デイスク本体2の一面のみで 磁気配録再生を行なりのであれば、必ずしもパッド部材が挿入される総部に対しても隠蔽する 構造とする必要はない。

また、前記被機板 4 はエンドレス状に接続された帯状被機板 4 である必要はなく、例えば、上述のように、磁気デイスク本体 2 の一面のみで磁気記録再生を行なうタイプのものでは、ジャケット 1 の周 破 8 を案内として摺動自在の構造としてもよく、さらに、被機板 4 の長さは、ジャケット 1 の長さ全体に直る必要はなく、要は磁気へッド挿入の総部 8 を被後し得る長さと幅

を有する板状体であれば充分である。

また、被覆板 4 がジャケット 1 の外面上に取りつけられるので、ジャケット 1 に振動などの衝撃が加えられても、被役板 4 と磁気ディスク本体 2 とが直接接触するととが阻止されて磁気





### 公開実用 昭和57- 204573

デイスク本体2の損傷を抑制することができ、 しかも、被殺板4の変位位置を目視によつて容 易かつ確実に認識することが可能となり、諷動 作を未然に防止できる利点を有する。

#### 4. 図面の簡単な説明


第1図は本考案による磁気デイスク収納ジャケットの窓部を隠蔽した正面図、第2図は第1図『一『線に沿り断面図、第8図は窓部を編呈した状態の正面図、第4図は従来の磁気デイスク収納ジャケットの一部を切り欠いた平面図である。

1 ……ジャケット、 8 …… 窓部、 4 …… 被復 仮。


> 出題人 日立マクセル株式会社 代表者 永 井 厚

. . .

第 2 図

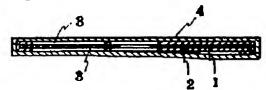

第 8 図.

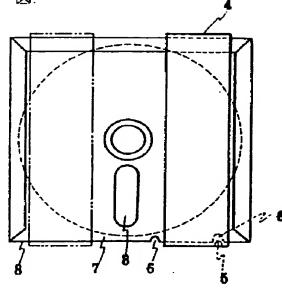


出願人 日立マクセル株式会社

代表者 永 井 厚

## 公開実用 昭和57- 204573



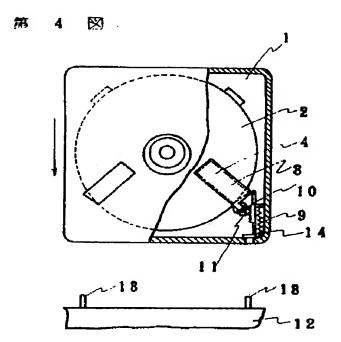

出願人 日立マクセル株式会社

代表者 永 井 厚



This Page Blank (uspto)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

#### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.